


- PINCE AMPEREMETRIQUE
- AC - DC CURRENT CLAMP
- ZANGENSTROMWANDLER
- PINZA AMPEROMETRICA
- PINZA AMPERIMETRICA

PAC 10

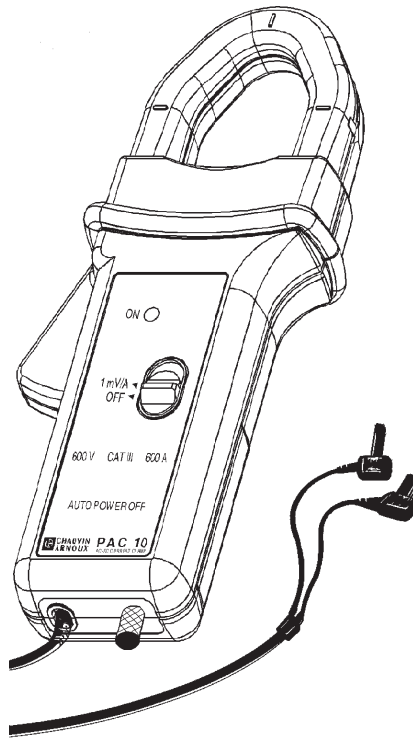

FRANCAIS

Mode d'Emploi

ENGLISH

User's Manual

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

ITALIANO

Libretto d'Istruzioni

ESPAÑOL






Manual de Instrucciones

 **CHAUVIN
ARNOUX**

Vous venez d'acquérir une **pince ampèremétrique** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement ce mode d'emploi
- **respectez** les précautions d'emploi

	Attention, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.
	Application ou retrait autorisés sur les conducteurs non isolés ou nus sous tension dangereuse.
	Appareil entièrement protégé par isolation double ou isolation renforcée.
	Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.
	La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit fait l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- N'utiliser la pince PAC 10 qu'en intérieur.
- Ne pas exposer la pince à des chutes d'eau.
- Ne pas utiliser la pince PAC 10 sur des conducteurs non isolés portés à un potentiel supérieur à 600 V par rapport à la terre .
- Pour les mesures en courant continu, s'assurer du zéro de la sortie et le régler si nécessaire (voir «procédure d'emploi»).
- Lors de la mesure, s'assurer que le conducteur est bien dans l'alignement des repères de mâchoires et que la fermeture de la pince est correcte.
- Votre pince est livrée avec un jeu d'étiquettes adhésives. Choisissez l'étiquette de langue adéquate et collez-la au dos du boîtier.

GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant douze mois après la date de mise à disposition du matériel (extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande).

POUR COMMANDER

	Réf.
Pince PAC 10	P01120070
Livrée avec une pile saline 9 V, un jeu d'étiquettes cinq langues à coller sur l'appareil et un mode d'emploi.	

<i>English</i>	8
<i>Deutsch</i>	14
<i>Italiano</i>	20
<i>Español</i>	26

SOMMAIRE

	page
1 Présentation	3
2 Description	3
3 Procédure d'emploi	4
3.1 Mise en marche	4
3.2 Réglage du zéro DC	4
3.3 Mesure	4
4 Caractéristiques	4
4.1 Conditions de référence	4
4.2 Conditions d'utilisation	5
4.3 Caractéristiques métrologiques	5
4.4 Caractéristiques mécaniques	6
4.5 Caractéristiques électriques	6
- Limite de fonctionnement	6
- Chocs électriques	6
4.6 Compatibilité électromagnétique	6
5 Maintenance	7
5.1 Remplacement de la pile	7
5.2 Nettoyage	7
5.3 Vérification métrologique	7
5.4 Réparation	7
7 Annexe	31

1/ PRESENTATION

La pince ampèremétrique PAC 10 mesure des courants continus et alternatifs, sans ouvrir le circuit sur lequel ils circulent. Elle s'utilise en accessoire de multimètre, enregistreur, etc.

Cette pince mesure les courants continus jusqu'à 600 A et les courants alternatifs jusqu'à 400 A efficace (600 crête). Elle restitue la forme et l'amplitude du courant mesuré sous l'aspect d'une tension qui est l'image du courant primaire.

La PAC 10 dispose d'un calibre unique 400 A (sensibilité 1 mV/A), d'une molette de réglage du zéro DC et d'un témoin d'alimentation correcte.

2/ DESCRIPTION

Voir schéma descriptif en fin de mode d'emploi.

- ① Emplacement du conducteur pendant la mesure
- ② Mâchoires
- ③ Garde antiglissement de protection
- ④ Témoin vert d'alimentation correcte
- ⑤ Commutateur marche/arrêt à glissière
- ⑥ Parties préhensibles
- ⑦ Cordon solidaire 1,5 m
- ⑧ Molette de réglage de zéro DC
- ⑨ Fiches de sécurité Ø 4 mm

3/ PROCEDURE D'EMPLOI

3.1/ MISE EN MARCHÉ

Mettre le commutateur à glissière ⑤ sur la position calibre 400 A (sensibilité 1 mV/A). Le fonctionnement correct est signalé par le voyant de couleur verte ④ indiquant le bon état de la pile (alimentation correcte). Si ce témoin vert ne s'allume pas à la mise en marche, ou vient à s'éteindre en cours d'utilisation, il est alors nécessaire de procéder au remplacement de la pile (voir chapitre MAINTENANCE).

3.2/ REGLAGE DU ZERO

Assurez-vous que les mâchoires ② de la pince sont bien fermées et qu'elles n'enserrent aucun conducteur. Reliez la pince à votre appareil de mesure configuré suivant le calibre tension adéquat. Puis, manipulez la molette ③ jusqu'à obtenir zéro DC sur votre appareil de mesure.

3.3/ MESURE

Après avoir mis en marche la pince, l'avoir reliée à l'appareil de mesure avec le calibre adéquat et avoir réglé le zéro DC (voir les deux paragraphes précédents), enserrez le conducteur à mesurer entre les mâchoires de la pince ① et la refermer.

La valeur mesurée s'affiche sur l'appareil associé.

En fonction de la sensibilité de la pince et du calibre de votre appareil de mesure, effectuez le rapport de conversion pour obtenir la valeur du courant.



En mesure de courant continu, s'assurer que la flèche figurant sur le bord extérieur des mâchoires ② correspond au sens du courant circulant dans le conducteur (source ⇒ récepteur).

4/ CARACTERISTIQUES

Calibres	rapport entrée/sortie	étendue de mesure		
		AC eff.	crête maxi	DC
400 A	1 mV/A	0,5...400 A	0,5...600 A	0,5...600 A


4.1/ CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

- Température : 18...28°C
- Taux d'humidité : 20...75% HR
- Tension de pile : 9 V ± 0,1 V
- Position du conducteur : centré sur les repères de la pince
- Champ magnétique : champ terrestre continu
- Absence de champ magnétique alternatif externe
- Absence de champ électrique
- Mesure pour un courant continu ou un courant alternatif sinusoïdal ≤ 65 Hz
- Impédance de l'appareil de mesure : ≥ 1 MΩ et ≤ 100 pF

4.2/ CONDITIONS D'UTILISATION

L'appareil doit être utilisé dans les conditions suivantes pour satisfaire à la sécurité de l'utilisateur et aux performances métrologiques :

- Utilisation en intérieur
- Altitude de fonctionnement : ≤ 2000 m
- Altitude de transport : $\leq 12\ 000$ m
- Conditions d'environnement : voir graphe ci-après

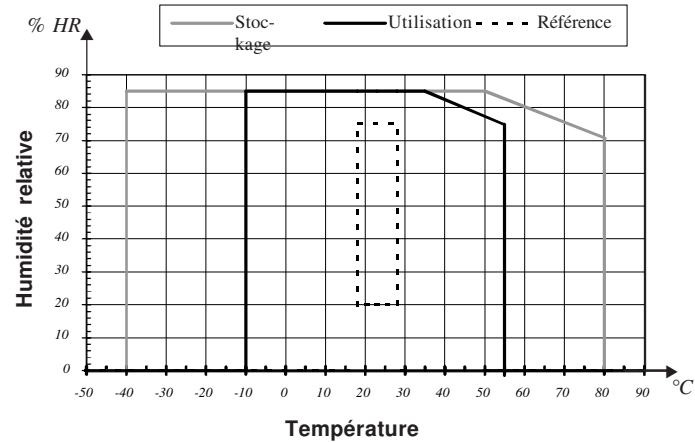

4.3/ CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Toutes les erreurs sont indiquées en % de V_s (valeur de la tension de sortie).

- Impédance de sortie : $100\ \Omega$
- Impédance de l'appareil de mesure associé $\geq 1\ M\Omega$ et $\leq 100\ pF$
- Réglage du zéro : $\pm 10\ A$ environ

■ Erreur intrinsèque dans le domaine de référence

Courant primaire	0,5...100 A	100...400 A	400...600 A (en continu uniquement)
Précision	$\leq 1,5\% + 1\ mV$	$\leq 2\%$	$\leq 2,5\%$

■ Erreur de phase (45...65 Hz)

Courant primaire	10...100 A	100...400 A
Déphasage	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Temps de montée de 10 à 90% V_s : $\leq 100\ \mu s$
- Temps de descente de 90 à 10% V_s : $\leq 100\ \mu s$
- Bruit en sortie :
 - de DC à 1 kHz $\leq 1\ mV$ crête-crête (ou 1 A crête-crête)
 - de DC à 5 kHz $\leq 1,5\ mV$ crête-crête (ou 1,5 A crête-crête)
 - de 1 Hz à 5 kHz $\leq 500\ \mu V$ rms (ou 0,5 A rms)

Paramètres d'influences

- Influence maxi de la fréquence sur la mesure (à ajouter à l'erreur dans le domaine de référence) : de 65 à 440 Hz - 2%
de 440 à 1000 Hz - 5%
à 1kHz à 5 kHz - 3 dB
- Tension pile : ≤ 0,5 A/V
- Température : ≤ 300 ppm /°C ou 0,3% /10°C
- Humidité 10...85% HR à température ambiante : ≤ 0,5%
- Position d'un conducteur de Ø 20 mm : de DC à 440 Hz < 1%
de DC Hz à 1 kHz < 1,5%
de DC à 2 kHz < 3%
de DC à 5 kHz < 10%
- Conducteur adjacent parcouru par un courant alternatif 50 ... 60 Hz, à 23 mm de la pince : < 10 mA/A
- Influence d'un champ extérieur de 400 A/m (50 Hz) sur câble centré : < 1,3 A
- Réjection de mode commun : > 65 dB A/V de 50 à 400 Hz
- Rémanence : < 10 mA/A pour un courant DC passant de + 600 A à - 600 A DC

4.4/ CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Etanchéité : IP 30 suivant IEC 529
- Enserrement : un câble Ø 30 mm (ou deux câbles Ø 24 mm)
une barre de section 50 x 10 mm
- Dimensions pince hors tout : 224 x 97 x 44 mm
- Cordon solidaire : 1,5 m
- Masse : 440 g environ

- Hauteur de chute : suivant IEC 68-2-32
- Protection contre les chocs : 100 g suivant IEC 68-2-27
- Vibrations : suivant IEC 68-2-6
- Protection contre les impacts : IK04 0.5 J suivant EN 50102

4.5/ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation : pile 9 V (type 6LR61, 6LF22 ou NEDA 1604)
Autonomie : environ 120 h avec une pile alcaline

Limite de fonctionnement

En courant continu : 3000 A permanent

En alternatif : 1000 A permanent jusqu'à 1 kHz

Le courant (AC) maximal admissible en surcharge à partir de 1 kHz est défini selon la formule suivante :

$$I_p \max = \frac{1000}{F(\text{kHz})}$$

Chocs électriques

Appareil à double isolation ou isolation renforcée suivant IEC 61010-2-032.
Entre le primaire, le secondaire et la partie préhensible située sous la garde, tension d'épreuve diélectrique : 7850 V DC

Tension maximum de mode commun entre le conducteur sur lequel on fait la mesure et la terre, ou la sortie et la terre : 600 V pour les installations de catégorie III et degré de pollution 2

Catégorie d'installation et degré de pollution suivant IEC 664 et 664 A

4.6/ COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Émission et immunité en milieu industriel selon IEC 61326-1.

5/ MAINTENANCE



Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de rechange qui ont été spécifiées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de tout accident survenu suite à une réparation effectuée en dehors de son service après-vente ou des réparateurs agréés.

5.1/ REMPLACEMENT DE LA PILE

- Déconnecter entièrement la pince du circuit à mesurer et de l'appareil de mesure sur lequel elle est reliée.
- Dévisser la vis imperdable maintenant le couvercle de la trappe à pile.
- Remplacer la pile 9 V (type 6LF22, 6LR61 ou NEDA 1604).
- Revisser le couvercle de la trappe à pile.

5.2/ NETTOYAGE

Maintenir un parfait état de propreté au niveau de la fermeture des mâchoires.

Le nettoyage du corps de la pince est à effectuer à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse.

Le rinçage s'effectue également avec un chiffon humide imbibé d'eau claire.

Ne jamais faire couler d'eau sur la pince.

5.3/ VERIFICATION METROLOGIQUE



Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 55 - Fax : 02 31 64 51 72

5.4/ RÉPARATION

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre centre technique régional Manumasure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com> ou par téléphone aux numéros suivants : 02 31 64 51 55 (centre technique Manumasure) , 01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

English

Thank you for purchasing a **Chauvin Arnoux AC/DC current clamp**.
To get the best service from this instrument:

- **read** this user's manual carefully
- **respect** the safety precautions detailed



WARNING, risk of DANGER ! The operator must refer to these instructions whenever this danger symbol appears.



Application or withdrawal authorized on conductors containing dangerous voltages. Type A current sensor as per IEC 61010-2-032.



Equipment protected throughout by double or reinforced insulation.



The CE marking indicates conformity with European directives, in particular LVD and EMC.



The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European Union, the product must undergo selective disposal in compliance with Directive WEEE 2002/96/EC. This equipment must not be treated as household waste.

SAFETY PRECAUTIONS

- Only use the PAC 10 clamp indoors.
- Do not expose the clamp to running water.
- Do not use the PAC 10 clamp on uninsulated conductors at a voltage of more than 600 V in relation to the earth.
- For measurements on DC current, check zero output and adjust if necessary (see " Operating procedure ").
- During measurement, ensure that the conductor is in line with the markings on the jaws and that the clamp closes correctly.
- Your clamp is supplied with a set of adhesive labels. Choose the language and stick it to the back of the case.

WARRANTY

Our guarantee is applicable for twelve months after the date on which the equipment is made available (extract from our General Conditions of Sale, available on request).

TO ORDER

Clamp PAC 10	Ref. P01120070
--------------------	-----------------------

Supplied with a 9 V battery, a set of labels in 5 languages to stick to the instrument, and a User Manual.

SUMMARY

	Page
1 Presentation	9
2 Description	9
3 Operating procedure	10
3.1 Switching on	10
3.2 DC zero adjustment	10
3.3 Measurement	10
4 Specifications	10
4.1 Reference conditions	10
4.2 Operating conditions	10
4.3 Metrological specifications	11
4.4 Mechanical specifications	12
4.5 Electrical specifications	12
- Operating limits	12
- Electric shocks	12
4.6 Electromagnetic compatibility	12
5 Maintenance	13
5.1 Replacing the battery	13
5.2 Cleaning	13
5.3 Calibration	13
5.4 Repair	13
6 Appendix	31

1/ PRESENTATION

The PAC 10 current clamp measures DC or AC currents, without opening the circuit they are flowing in. The current clamp is used as an accessory for multimeters, recorders, etc.

This clamp measures DC currents up to 600 A and AC currents up to 400 A rms (600 A peak). It outputs the form and amplitude of the current measured as a voltage image of the primary current.

The PAC 10 has one range, 400 A (sensitivity 1 mV/A), a zero adjust rotative button, and one light indicator for power supply.

2/ DESCRIPTION

See descriptive diagram at the end of the User Manual :

- ① Location of the conductor during measurement
- ② Jaws
- ③ Protective non-slip guard
- ④ Green light indicating correct power supply
- ⑤ 3-position on/off sliding switch
- ⑥ Hand-held parts
- ⑦ Fitted lead 1.5 m
- ⑧ Zero DC rotative button
- ⑨ Safety plugs \varnothing 4 mm

3/ OPERATING PROCEDURE

3.1/ SWITCHING ON

Set the sliding switch ⑤ to the position 400 A range (sensitivity 1 mV/A). Correct operation is indicated by a green light ④ indicating that the battery is in good condition.

If this green indicator does not come on when the clamp is switched on, or goes out during the operation of the clamp, it is necessary to replace the battery (see MAINTENANCE chapter).

3.2/ ZERO ADJUSTMENT

Ensure that the jaws ② of the clamp are correctly closed and that they do not enclose any conductor. Connect the clamp to your measurement instrument set up according to the appropriate voltage range then turn the rotative button ③ until zero DC is displayed on the measurement instrument

3.3/ MEASUREMENT

After having switched on the clamp, connected it to the measurement instrument on the appropriate range, and set the zero DC procedure (see the two paragraphs above), clamp the conductor to be measured ① between the jaws of the clamp.

The value is displayed on the measurement instrument.

Depending on the sensitivity selected on the clamp and the range of your measurement instrument, apply the conversion ratio to get the value of the current.



On DC current measurement, ensure that the arrow located on

external edge of the jaws ② corresponds to the direction of the current flowing in the conductor. (source ⇒ receiver)

4/ SPECIFICATIONS

Ranges	input/output ratio	measurement extent		
		AC rms	peak max	DC
400 A	1 mV/A	0.5...400 A	0.5...600 A	0.5...600 A


4.1/ RÉFÉRENCE CONDITIONS

- Temperature: 18...28°C
- Humidity rate: 20...75% RH
- Battery voltage: 9 V ± 0.1 V
- Position of conductor: centred on the markings of the clamp
- Magnetic field: Earth's DC field
- Absence of external AC magnetic field
- Absence of electric field
- Measurement for a DC current or an AC sinusoidal current ≤ 65 Hz
- Impedance of the measurement instrument : ≥ 1 MΩ and ≤ 100 pF

4.2/ OPERATING CONDITIONS

The instrument must be used in the following conditions to satisfy the safety of the user and the metrological performance:

- Use indoors
- Working altitude: ≤ 2000 m
- Transportation altitude: ≤ 12 000 m
- Environmental conditions: see graph below

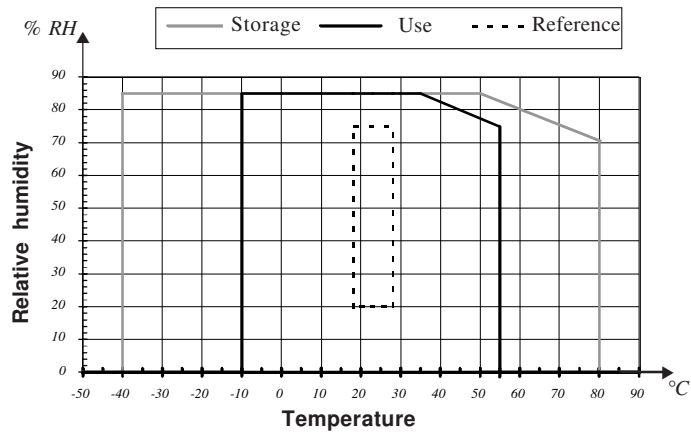

4.3/ METROLOGICAL SPECIFICATIONS

All the errors are indicated as a % of V_s (value of the output voltage).

- Output impedance: 100 Ω
- Impedance of the associated measurement $\geq 1 \text{ M}\Omega$ et $\leq 100 \text{ pF}$
- Zero adjustment: $\pm 10 \text{ A}$

■ Intrinsic error in the reference range

Primary current	0.5...100 A	100...400 A	400...600 A (on DC only)
Accuracy	$\leq 1.5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2\%$	$\leq 2.5\%$

■ Phase error (45...65 Hz)

Primary current	10...100 A	100...400 A
Phase shift	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Rise time from 10 to 90% V_s : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Fall time from 90 to 10% V_s : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Output noise:
 - from DC...1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ peak-peak (or 1 A peak-peak)
 - from DC...5 kHz $\leq 1.5 \text{ mV}$ peak-peak (or 1.5 A peak-peak)
 - from 1 kHz...5kHz $\leq 500 \mu\text{V}$ rms (or 0.5 A rms)

Distortion parameters

- Maximum distortion of the frequency on the measurement (to be added to the error in the reference range):
 - from 65 to 440 Hz -2%
 - from 440 to 1000 Hz -5%
 - from 1 to 5 kHz -3 dB
- Battery voltage: $\leq 0.5 \text{ A/V}$
- Temperature: $\leq 300 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ or $0.3\% / 10^\circ\text{C}$
- Humidity 10...85% RH at ambient temperature: $\leq 0.5\%$
- Position of a conductor of $\varnothing 20 \text{ mm}$:
 - from DC to 440 Hz $< 1\%$
 - from 440 Hz to 1 kHz $< 1,5\%$
 - from 1kHz to 2 kHz $< 3\%$
 - from 2 kHz to 5 kHz $< 10\%$

- Adjacent conductor carrying an AC current 50...60 Hz, at 23 mm from the clamp: < 10 mA/A
- Distortion of an external field of 400 A/m (50 Hz) on centred cable: < 1.3 A
- Common mode rejection:> 65 dB A/V from 50 to 400 Hz
- Residual magnetism:< 10 mA/A for a DC current from +600 A to -600 A DC

4.4/ MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Watertightness: IP 30 in accordance with IEC 529
- Clamping diameter: 1 cable Ø 30 mm (or 2 cables Ø 24 mm)
a busbar of cross section 50 x 10 mm
- Outside dimensions of clamp: 224 x 97 x 44 mm
- Fitted lead:1.5 m
- Weight:440 g approx
- Drop height:to IEC 68-2-32
- Protection from shocks:100 g in accordance with IEC 68-2-27
- Vibrations:in accordance with IEC 68-2-6
- Protection from shocks:IK04 0.5 J in accordance with EN 50102

4.5/ ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 9 V battery (type 6LR61, 6LF22 or NEDA 1604)
Battery life: approx 120 h with an alkaline battery

Operating limits

On DC current: 3000 A permanent

On AC: 1000 A permanent up to 1 kHz

The maximum permitted current (AC) on over load from 1 kHz is defined in accordance with the following formula:

$$I_p \text{ max} = \frac{1000}{F \text{ (kHz)}}$$

Electric shocks

Instrument with dual insulation or strengthened insulation in accordance with IEC 61010-2-032.

Between the primary, the secondary and the hand-held part located below the guard, dielectric test voltage: 7850 V DC

Maximum common mode voltage between the conductor on which the measurement is made and the earth, or the output and the earth: 600 V for installations of category III and degree of pollution 2

Installation category and degree of pollution in accordance with IEC 664 and 664A

4.6/ ÉLECTROMAGNÉTIQUE COMPATIBILITÉ

Emissions and immunity in an industrial setting compliant with IEC 61326-1.

5/ MAINTENANCE



For maintenance, use only specified spare parts. The manufacturer will not be held responsible for any accident occurring following a repair done other than by its After Sales Service or approved repairers.

5.1/ REPLACING THE BATTERY

- Completely disconnect the clamp from the circuit to be measured and the measurement instrument it is connected to.
- Unscrew the tool release screw holding the cover of the battery compartment.
- Replace the 9 V battery (type 6LF22, 6LR61 or NEDA 1604).
- Replace the cover of the battery compartment.

5.2/ CLEANING

Keep the jaw faces and mechanism perfectly clean.

The body of the clamp should be cleaned with a cloth moistened with soapy water.

Rinse with a cloth moistened with clean water.

Never expose the clamp to running water.

5.3/ METROLOGICAL CHECK



Like all measuring or testing devices, the instrument must be checked regularly.

This instrument should be checked at least once a year. For checking and calibration, contact one of our accredited metrology laboratories (information and contact details available on request), at our Chauvin Arnoux subsidiary or the branch in your country.

5.4/ REPAIRS

For all repairs before or after expiry of warranty, please return the device to your distributor.

Deutsch

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf des **Zangenstromwandler** und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Um die besten Ergebnisse mit Ihrem Messgerät zu erzielen, bitten wir Sie :

- die vorliegende Bedienungsanleitung **aufmerksam zu lesen**
- die darin enthaltenen Sicherheitshinweise **zu beachten**



ACHTUNG, GEFAHR ! Sobald dieses Gefahrenzeichen irgendwo erscheint, ist der Benutzer verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.



Anbringung oder Abnahme zulässig an Leitungen unter Gefährdungsspannung. Stromsonde Typ A gemäß IEC 61010 2 032.



Das Gerät ist durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien, insbesondere der Niederspannungs-Richtlinie und der EMV-Richtlinie.



Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Zangenstromwandler PAC 10 nur in Innenräumen!
- Den Stromwandler nicht mit Wasser bespritzen oder in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie den Zangenstromwandler PAC 10 niemals an nicht isolierten Leitern, die ein Potential von mehr als 600 V gegenüber Erde aufweisen.
- Vergewissern Sie sich vor Gleichstrommessungen, daß der Zangenausgang auf Null liegt. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Nullabgleich der Zange vor (siehe "Bedienungshinweise").
- Achten Sie bei Messungen darauf, daß die Lage des Leiters mit den Markierungen auf den Zangenbacken übereinstimmt und daß die Backen richtig geschlossen sind.
- Der Zangenstromwandler wird mit einem Satz Aufklebe - Etiketten geliefert. Etikett in entsprechender Sprache auf das Gerät aufkleben

GARANTIE

Unsere Garantie erstreckt sich auf eine Dauer von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Geräts (Auszug aus unseren allg. Verkaufsbedingungen. Erhältlich auf Anfrage).

BESTELLANGABEN

ZANGENSTROMWANDLER PAC 10 **P01120070**
Lieferung mit 9V-Batterie, einem Satz Aufklebe-Etiketten in 5 Sprachen für das Gerät und Bedienungsanleitung

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1 Gerätevorstellung	15
2 Gerätebeschreibung	15
3 Bedienungshinweise	16
3.1 Einschalten	16
3.2 Nullabgleich für DC-Strommessungen	16
3.3 Strommessungen	16
4 Technische Daten	16
4.1 Bezugsbedingungen	16
4.2 Betriebsbedingungen	17
4.3 Meßtechnische Eigenschaften	17
4.4 Mechanische Eigenschaften	18
4.5 Elektrische Eigenschaften	18
- Grenzwerte	18
- Spannungsfestigkeit	18
4.6 Elektromagnetische Verträglichkeit	19
5 Wartung	19
5.1 Batteriewechsel	19
5.2 Reinigen	19
5.3 Meßgerät-Überprüfung	19
5.4 Reparaturen	19
6 Anhang	31

1/GERÄTEVORSTELLUNG

Der Zangenstromwandler PAC 10 dient zur Messung von Gleich- oder Wechselströmen in Leitern während des Betriebs und ohne diese zu unterbrechen. Die Anzeige des Meßwerts erfolgt über ein angeschlossenes Meßgerät : Multimeter, Meßwertschreiber, usw...

Der Meßumfang der PAC 10-Zange reicht bis 600 A bei Gleichströmen und bis 400 A bei Wechselströmen. Die Zange liefert am Ausgang eine Spannung, die in Form und Amplitude genau dem im Primärkreis gemessenen Strom entspricht.

Der Zangenstromwandler besitzt einen Meßbereich für 400 A (Empfindlichkeit 1 mV/A), einen Rändelknopf für den DC-Nullabgleich und eine Kontrolleuchte für die ausreichende Batterie-Stromversorgung.

2/GERÄTEBESCHREIBUNG

Siehe Abbildung am Ende der Bedienungsanleitung

- ① Ausschnitt für Leiter
- ② Zangenbacken
- ③ Griffschutz
- ④ grüne Batterie-kontrolleuchte
- ⑤ EIN/AUS-Schiebeschalter
- ⑥ Griff mit Zangenöffnungstaste
- ⑦ Vergossenes Anschlußkabel, 1,5 m lang
- ⑧ Rändelknopf für DC-Nullabgleich
- ⑨ Sicherheitsstecker Ø 4 mm

3/ BEDIENUNGSHINWEISE

3.1/ EINSCHALTEN

Stellen Sie den Schiebeschalter ⑤ auf Meßbereich 400 A (Empfindlichkeit: 1mV/A).

Die grüne LED ④ leuchtet bei eingeschaltetem Gerät und korrekter Batterie Stromversorgung.

Wenn die LED ④ beim Einschalten nicht aufleuchtet oder nach einigen Minuten Betrieb erlöscht, muß die Batterie gewechselt werden (siehe Abschnitt WARTUNG).

3.2/ NULLABGLEICH FÜR DC-STROMMESSUNGEN

Achten Sie darauf, daß die Backen ② der Zange richtig geschlossen sind und kein Leiter umschlossen wird. Schließen Sie den Zangenstromwandler an das Meßgerät an und wählen Sie einen geeigneten Meßbereich. Nun drehen Sie den Rändelknopf ③ bis Sie auf Ihrem Meßgerät genau 0 V DC ablesen.

3.3/ STROMMESSUNGEN

Nach Einschalten des Zangenstromwandlers, Anschluß an das Meßgerät und richtigem Nullabgleich (siehe Punkte 3.1 und 3.2 oben) umschließen Sie den Leiter mit dem zu messenden Strom im Ausschnitt ① mit den Zangenbacken ②.

Der gemessene Spannungswert erscheint nun auf dem angeschlossenen Meßgerät.

Je nach Übersetzungsverhältnis der Zange und Meßbereich des Gerätes muß dieser Wert in die entsprechende Stromstärke umgerechnet werden.



Achten Sie bei Gleichstrommessungen darauf, daß der Strom in Richtung des Pfeils auf den Zangenbacken ② durch die Zange fließt (Stromquelle ⇒ Verbraucher).

4/ TECHNISCHE DATEN

Bereich	Übersetzungs/ verhältnis	Meßumfang		
		AC eff.	A max. Spitze	A DC
400 A	1 mV/A	0,5...400 A	0,5...600 A	0,5...600 A


4.1/ BEZUGSBEDINGUNGEN

- Temperatur : 18...28°C
- Rel. Feuchte : 20...75% r.F.
- Batteriespannung : 9 V ± 0,1 V
- Lage des Leiters: zentriert zwischen Markierungen auf den Zangenbacken
- Magnetfeld : konstantes Erdmagnetfeld
- keine externen wechselnden Magnetfelder
- keine elektrischen Felder
- Messung von Gleichströmen oder von sinusförmigen Wechselströmen ≤ 65 Hz
- Eingangsimpedanz des angeschlossenen Meßgeräts : ≥ 1 MΩ und ≤ 100 pF

4.2/ BETRIEBSBEDINGUNGEN

Um die angegebenen Spezifikationen zu erreichen und um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, sind die folgenden Betriebsbedingungen einzuhalten :

- Benutzung in geschlossenen Räumen
- Meereshöhe : ≤ 2000 m
- Max. Meereshöhe für Transport : $\leq 12\ 000$ m
- Umgebungsbedingungen : siehe Grafik unten

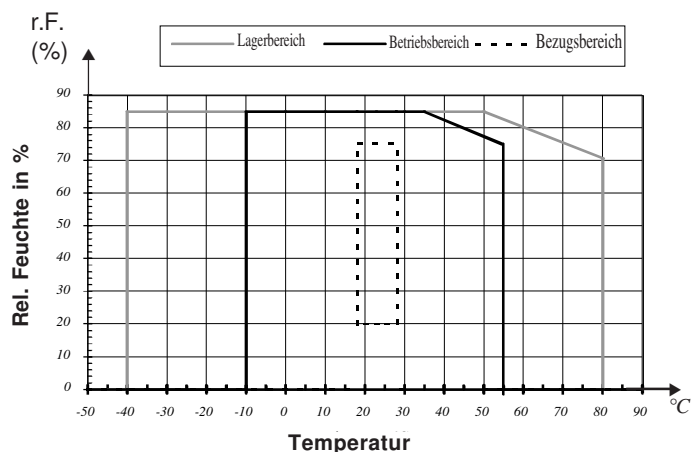

4.3/ MESSTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Sämtliche Fehler sind in % der Ausgangsspannung V_s angegeben.

- Ausgangsimpedanz : $100\ \Omega$
- Eingangsimpedanz des angeschlossenen Meßgeräts : $\geq 1\ M\Omega$ und $\leq 100\ pF$
- Nulleinstellungsbereich : ca. $\pm 10\ A$

■ Fehler unter Bezugsbedingungen

Primärstrom	0,5...100 A	100...400 A	400...600 A (nur bei DC)
Abweichung	$\leq 1,5\% + 1\ mV$	$\leq 2\%$	$\leq 2,5\%$

■ Phasenfehler im Bereich 45...65 Hz

Primärstrom	10...100 A	100...400 A
Phasenfehler	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Anstiegszeit von 10% bis 90% V_s : $\leq 100\ \mu s$
- Abfallzeit von 90% bis 10% V_s : $\leq 100\ \mu s$
- Ausgangsrauschen :
 - von DC bis 1 kHz $\leq 1\ mV$ bzw. 1 Ass
 - von DC bis 5 kHz $\leq 1,5\ mV_{ss}$ bzw. 1,5 Ass
 - von 1 Hz bis 5 kHz $\leq 500\ \mu V\ rms$ bzw. 0,5 A rms

Einflußgrößen auf den Meßfehler

- Einfluß der Frequenz auf den Meßfehler (addiert sich zum Meßfehler unter Bezugsbedingungen) :
 - 2% zwischen 65 Hz und 440 Hz
 - 5% zwischen 440 Hz und 1 kHz
 - 3 dB zwischen 1 und 5 kHz.
- Batteriespannung : $\leq 0,5A /V$
- Temperatur : $\leq 300 \text{ ppm } /^{\circ}\text{C}$ oder $0,3\%$ der Anzeige/ 10°C
- Rel. Feuchte 10...85% bei Raumtemperatur : $\leq 0,5\%$
- Lage eines Leiters von 20 mm \varnothing :
 - (DC bis 440 Hz) $< 1\%$
 - (DC bis 1 kHz) $< 1,5\%$
 - (DC bis 2 kHz) $< 3\%$
 - (DC bis 5 kHz) $< 10\%$
- Benachbarter Leiter, der in 23 mm Abstand zur Zange von einem AC-Strom mit 50 Hz durchflossen wird : $< 10 \text{ mA/A}$
- Einfluß eines externen Feldes mit 400 A/m, 50 Hz, auf zentrierten Leiter : $< 1,3 \text{ A}$
- Gleichtaktunterdrückung : $> 65 \text{ dB A/V}$ von 50 bis 400 Hz
- Remanenz : $< 10 \text{ mA/A}$ für einen DC-Strom der von +600 A auf -600 A wechselt

4.4/ MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse : IP 30 gem. IEC 529
- Umschließung :
 - 1 Kabel $\varnothing 30 \text{ mm}$ (bzw. 2 Kabel $\varnothing 24 \text{ mm}$)
 - 1 Stromschiene $50 \times 10 \text{ mm}$
- Außenabmessungen der Zange : $224 \times 97 \times 44 \text{ mm}$
- Vergossenes Anschlußkabel : $1,5 \text{ m lang}$
- Gewicht : ca. 440 g
- Max. Fallhöhe : gem. IEC 68-2-32
- Stoßfestigkeit : 100 g gem. IEC 68-2-27
- Schwingungsfestigkeit : gem. IEC 68 - 2 - 6
- Schlagfestigkeit : IK04 0.5 J gem EN 50102

4.5/ ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung : 9 V-Batterie (Typ 6LR61, 6LF22, oder NEDA 1604)
Betriebsdauer : ca 120 Std. mit Alkali-Batterie

Grenzwerte

Für Gleichstrom : 3000 A dauernd

Für Wechselstrom : 1000 A dauernd, bis 1kHz

Der maximal zulässige AC-Überlaststrom bei Frequenzen ab 1kHz ergibt sich aus der folgenden Formel:

$$I_p \text{ max} = \frac{1000}{F(\text{kHz})}$$

Spannungsfestigkeit

Gerät ist doppelt isoliert bzw. schutzisoliert nach IEC 61010-2-032.

Durchschlagfestigkeitsprüfung zwischen Primärkreis, Sekundärkreis und Griff unterhalb des Griffschutzes : 7850 V DC.

Max. Gleichtaktspannung zwischen dem zu messenden Leiter und Erde, bzw. zwischen Zangenausgang und Erde : 600 V bei Anlagen der Klasse III und Verschmutzungsgrad 2 (Anlagenklasse und Verschmutzungsgrad gem. Norm IEC 664 und 664 A)

4.6/ ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Störaussendung und Störimmunität im industriellen Umfeld gemäß IEC 61326-1

5/WARTUNG



Verwenden Sie für Reparaturen ausschließlich die angegebenen Ersatzteile. Der Hersteller haftet keinesfalls für Unfälle oder Schäden, die nach Reparaturen außerhalb seines Kundendienstnetzes oder durch nicht von ihm zugelassene Reparaturbetriebe entstanden sind.

5.1/ BATTERIEWECHSEL

- Den Zangenstromwandler ausschalten, vom zu messenden Stromkreis und vom angeschlossenen Meßgerät abklemmen.
- Die unverlierbare Schraube am Batteriefach lösen und Deckel abnehmen.
- 9V-Batterie ersetzen (Typ 6LF22, 6LR61 oder NEDA 1604).
- Deckel wieder auf das Batteriefach aufsetzen und festschrauben.

5.2/ REINIGUNG

Die Schließflächen der Zangenbacken müssen stets einwandfrei sauber sein.

Der Zangenstromwandler läßt sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenwasser einfach reinigen.

Anschließend die Zange mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser abwischen.

Die Zange niemals mit Wasser bespritzen oder in Wasser eintauchen.

5.3/ MEBGERÄT-ÜBERPRÜFUNG



Wie auch bei anderen Mess- oder Prüfgeräten ist eine regelmäßige Geräteüberprüfung erforderlich.

Es wird mindestens eine einmal jährlich durchgeführte Überprüfung dieses Gerätes empfohlen. Für Überprüfung und Kalibrierung wenden Sie sich bitte an unsere zugelassenen Messlabors (Auskunft und Adressen auf Anfrage), bzw. an die Chauvin Arnoux Niederlassung oder den Händler in Ihrem Land.

5.4/ REPARATUREN

Senden Sie das Gerät für Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantiezeit an Ihren Händler zurück.

Italiano

Avete acquistato una **pinza amperometrica** e vi ringraziamo della vostra fiducia. Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro strumento:

- **leggete** attentamente queste istruzioni
- **rispettate** le precauzioni d'uso citate



ATTENZIONE, rischio di PERICOLO ! L'operatore deve consultare il presente manuale d'uso ogni volta che vedrà questo simbolo di pericolo;



Applicazione o rimozione non autorizzata sui conduttori sotto tensione pericolosa. Sensore di corrente tipo B secondo EN 61010-2-032.



Strumento protetto da isolamento doppio o rinforzato.



La marcatura CE indica la conformità alle direttive europee, relativamente alla DBT e CEM.



La pattumiera sbarrata significa che nell'Unione Europea, il prodotto è oggetto di smaltimento differenziato conformemente alla direttiva DEEE 2002/96/CE (concernente gli apparecchi elettrici e elettronici). Questo materiale non va trattato come rifiuto domestico.

PRECAUZIONI D'USO

- Non utilizzare la pinza PAC 10 negli ambienti esterni
- Non esporre la pinza a getti d'acqua.
- Non usare la pinza PAC 10 per conduttori non isolati con potenziale superiore a 600 V rispetto alla terra.
- Per le misurazioni con corrente continua, controllare che l'uscita sia zero e regolarlo se necessario (vedi "Procedura d'uso").
- Nelle operazioni di misura verificare che il conduttore sia perfettamente allineato con i riferimenti delle ganasce e che la chiusura della pinza sia corretta.
- La pinza è fornita con un set di etichette auto-collanti. Scegliere l'etichetta di lingua appropriata e incollarla sulla parte posteriore della scatola.

GARANZIA

La nostra garanzia si esercita, salvo disposizione specifica, durante dodici mesi dopo la data di messa a disposizione del materiale (estratto dalle nostre Condizioni Generali di Vendita, disponibile a richiesta).

PER ORDINARE

PINZA PAC 10 **Cod. P01120070**
Fornita in valigetta con una pila 9 V, una serie di etichette in cinque lingue da incollare sull'apparecchio e le istruzioni per l'uso.

INDICE

	pagina
1 PRESENTAZIONE	21
2 DESCRIZIONE	21
3 PROCEDURA D'USO	22
3.1 Avviamento	22
3.2 Regolazione dello zero DC	22
3.3 Misurazione	22
4 CARATTERISTICHE	22
4.1 Condizioni di riferimento	22
4.2 Condizioni d'impiego	23
4.3 Caratteristiche metrologiche	23
4.4 Caratteristiche meccaniche	24
4.5 Caratteristiche elettriche	24
- Limite di funzionamento	24
- Shock elettrico	24
4.6 Compatibilità elettromagnetica	25
5 MANUTENZIONE	25
5.1 Sostituzione della pila	25
5.2 Pulizia	25
5.3 Controllo metrologico	25
5.4 Riparazioni	25
6 ALLEGATO	31

1/PRESENTAZIONE

La pinza amperometrica PAC10 consente di misurare una corrente continua o alternata senza aprire il circuito sul quale viene eseguito il lavoro. Deve essere utilizzata come accessorio per un multimetro, registratore, ecc.

Questa pinza misura la corrente continua fino a 600 A. e la corrente alternata fino a 400 A (600 pico). La pinza PAC 10 restituisce la forma e l'ampiezza della corrente misurata sotto forma di una tensione che è l'immagine della corrente primaria.

La pinza PAC 10 dispone di una portata unica 400 A (sensibilità 1 mV/A), di una rotellina di regolazione dello zero e di una spia di alimentazione corretta.

2/DESCRIZIONE

Vedere schema descrittivo alla fine delle istruzioni d'uso :

- ① Passaggio conduttore durante la misura
- ② Ganasce
- ③ Protezione anti-scivolo
- ④ Spia verde di alimentazione corretta
- ⑤ Commutatore marcia/arresto a scorrimento
- ⑥ Parti auto-grip
- ⑦ Cavo solidale 1,5 m
- ⑧ Rotellina di regolazione dello zero DC
- ⑨ Spinotti di sicurezza \varnothing 4 mm

3/ PROCEDURA D'USO

3.1/ AVVIAMENTO

Porre il commutatore a scorrimento ⑤ in posizione adeguata portata 400 A (sensibilità 1 mV/A) o portata 400 A (sensibilità 1 mV/A). Il corretto funzionamento viene segnalato da una spia verde ④ che indica il buono stato della batteria (alimentazione corretta).

Se la spia non si accende all'avviamento o si spegne in utilisation, è necessario sostituire la pila (vedi il capitolo MANUTENZIONE).

3.2/ REGOLAZIONE DELLO ZERO

Accertare che le ganasce della pinza ② siano ben chiuse e che non trattengano alcun conduttore. Collegare la pinza all'apparecchio di misura configurato per la portata appropriata.

Poi agire sulla rotellina ③ per ottenere lo zero DC sullo strumento di misura.

3.3/ MISURAZIONE

Dopo aver messo in moto la pinza, aver collegato lo strumento di misura con la portata adeguata e regolato lo zero DC (vedi i due paragrafi precedenti), serrare il conduttore fra le ganasce ① della pinza e la chiudere.

Il valore misurato è visualizzato sull'apparecchio associato in funzione della sensibilità de sulla pinza e della portata dell'apparecchio di misura, effettuate il rapporto di conversione per ottenere il valore della corrente.



Se l'operazione è effettuata in corrente continua, verificare che la freccia posta sul bordo esterno delle ganasce ② corrisponda al senso della corrente nel conduttore (sorgente ⇒ ricevitore).

4/ CARATTERISTICHE

Portate	rapporto uscita/entrata	portate di misura		
		A AC eff.	A picco max.	A DC
400 A	1 mV/A	0,5...400 A	0,5...600 A	0,5...600 A


4.1/ CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

- Temperatura : 18...28 °C
- Tasso di umidità : 20...75% UR
- Tensione della pila : 9 V ± 0,1V
- Posizione del conduttore : centrato sui riferimenti della pinza
- Campo magnetico : campo terrestre continuo
- Assenza di campo magnetico alternato esterno
- Assenza di campo elettrico
- Misura per una corrente continua o una corrente alternata sinusoidale ≤ 65 Hz
- Impedenza dello strumento di misura : ≥ 1 MΩ ≤ 100 pF

4.2/ CONDIZIONI D'IMPIEGO

L'apparecchio deve essere usato nelle condizioni indicate di seguito per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e soddisfare le prestazioni metrologiche :

- Uso per interni
- Altitudine di funzionamento : ≤ 2000 m
- Altitudine di trasporto : ≤ 12.000 m
- Condizioni di stoccaggio : vedere grafico qui sotto

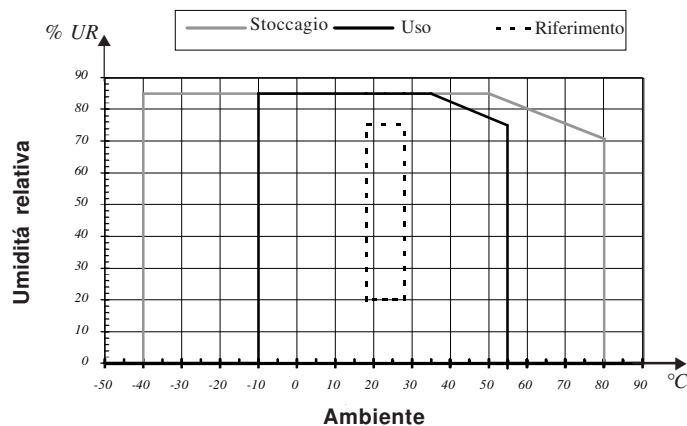

4.3/ CARATTERISTICHE METROLOGICHE

Tutti gli errori sono indicati in % di Vs (valore della tensione in uscita)

- Impedenza di uscita : 100 Ω
- Impedenza dello strumento di misura associato ≥ 1 M Ω ≤ 100 pF
- Regolazione dello zero : ± 10 A circa.

■ Errore intrinseco nell'ambito delle condizioni di riferimento

Corrente primaria	0,5... 100 A	100... 400A	400 ...600 A (solo corrente continua)
Precisione	$\leq 1,5\% + 1$ mV	≤ 2 %	$\leq 2,5\%$

■ Errore di fase (45...65 Hz)

Corrente primaria	10...100 A	100...400 A
Sfasamento	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Tempo di salita da 10 a 90% Vs : ≤ 100 μ s
- Tempo di discesa da 90 a 10% Vs : ≤ 100 μ s
- Rumore in uscita :
 - da DC...1 kHz ≤ 1 mV cresta-cresta o 1A (cresta-cresta)
 - da DC...5 kHz $\leq 1,5$ mV cresta-cresta o 1,5 (A cresta-cresta)
 - da 1 Hz...5 kHz ≤ 500 μ V rms (o 0,5 A rms)

Parametri di influenza

- Influenza max. della frequenza sulla misura (da aggiungere all'errore nell'ambito di riferimento) :
 - da 65 a 440 Hz -2%
 - da 440 a 1000 Hz -5 %
 - da 1 a 5 kHz -3 dB
- Tensione della pila : ≤ 0,5 A/V
- Temperatura : ≤ 300 ppm/°C o 0,3%/10°C
- Umidità 10...85% UR a temperatura ambiente : ≤ 0,5%
- Posizione del conduttore Ø 20 mm :
 - da DC...440 Hz < 1%
 - da DC...1 kHz < 1,5%
 - da DC...2 kHz < 3%
 - da DC...5 kHz < 10%
- Conduttore adiacente percorso da corrente alternata 50...60 Hz, a 23 mm dalla pinza : < 10 mA/A
- Influenza di un campo esterno da 400 A/m (50 Hz) sul cavo centrato: < 1,3 A
- Reiezione di modo comune : > 65 dB A/V da 50 a 400 Hz
- Rimanenza : < 10 mA/A per corrente DC da +600 A a -600 A DC

4.4/ CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Tenuta : IP 30 secondo IEC 529
- Diametro ingombro interno :
 - un cavo Ø 30 mm (o 2 cavi Ø 24 mm)
 - una barra di sezione 50 x 10 mm
- Dimensioni d'ingombro della pinza : 224 x 97 x 44 mm
- Cavo solidale : 1,5 m
- Massa : 440 g circa

- Altezza di caduta : secondo IEC 68-2-32
- Protezione agli urti : 100 g secondo IEC 68-2-27
- Vibrazioni : secondo IEC 68-2-6
- Protezione agli impatti : IK04 0.5 J secondo EN 50102

4.5/ CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione : pila 9 V (tipo 6LR61, 6LF22 o NEDA 1604)
Autonomia : circa 120 h con pila alcalina

Limiti di funzionamento

Corrente continua : 3000 A permanente
Corrente alternata : 1000 A permanente fino a 1 kHz
La corrente (AC) massima ammissibile di sovraccarico a partire da 1 KHz é definita dalla formula seguente :

$$I_p \max = \frac{1000}{F \text{ (KHz)}}$$

Shock elettrico

Apparecchio a doppio isolamento o isolamento rinforzato secondo IEC 61010-2-032
Tra il primario, il secondario e la parte di auto-grip sotto la protezione, tensione di prova dielettrica : 7850 V DC
Massima tensione di modo comune fra il conduttore sul quale viene eseguita la misurazione e l'uscita o la terra : 600 V per installazioni di categoria III e grado di inquinazione 2
Categoria di installazione e grado di inquinazione secondo IEC 664 e 664A

4.6/ COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA

Emissione e immunità in ambiente industriale secondo EN 61326-1.

5/ MANUTENZIONE



Per la manutenzione, utilizzare unicamente i pezzi di ricambio specificati. Il costruttore non sarà responsabile di qualsiasi incidente verificatosi a seguito di una riparazione non effettuata dal servizio di assistenza o da personale autorizzato

5.1/ SOSTITUZIONE DELLA PILA

- scollegare completamente la pinza dal circuito da misurare e dallo strumento di misura al quale è collegata
- svitare la vite di chiusura del coperchio sulla sede della pila.
- sostituire la pila 9 V (tipo 6LF22, 6LR61 o NEDA 1604)
- riavvitare il coperchio sulla sede della pila.

5.2/ PULIZIA

La chiusura delle ganasce deve essere mantenuta in perfette condizioni di pulizia.

La pulitura del corpo della pinza deve essere effettuata con un panno umido imbevuto di acqua e sapone.

Risciacquare con un panno umidificato con acqua pulita.

Non far mai colare dell'acqua sulla pinza.

5.3/ VERIFICA METROLOGICA



Per tutti gli strumenti di misura e di test, è necessaria una verifica periodica.

Vi consigliamo almeno una verifica annuale dello strumento. Per le verifiche e le calibrazioni, rivolgetevi ai nostri laboratori di metrologia accreditati (informazioni e recapiti su richiesta), alla filiale Chauvin Arnoux del Vostro paese o al vostro agente.

5.4/ ASSISTENZA

Per qualsiasi intervento da effettuare in garanzia o fuori garanzia, si prega d'invviare lo strumento al vostro distributore.

Español

Acaba de adquirir una **pinza amperimétrica** y les agradecemos su confianza. Para obtener el mejor rendimiento de su aparato :

- **lea** atentamente estas instrucciones de servicio
- **respetar** las precauciones usuales mencionadas en ellas



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Aplicación o retirada autorizadas en los conductores bajo tensión peligrosa. Captador de corriente tipo A según IEC 61010-2-032. Doble aislamiento.



Instrumento totalmente protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado.



La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2002/96/CE. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.



PRÉCAUCIONES DE EMPLEO



- La pinza PAC 10 sólo ha de utilizarse en interiores.
- No exponer la pinza a salpicaduras de agua.
- No utilizar la pinza PAC 10 en conductores no aislados con un potencial superior a 600 V en relación a tierra.
- Para las mediciones en corriente continua, asegurarse del cero de la salida. Ajustarlo en caso de necesidad (véase "Procedimiento de empleo").
- Al efectuar la medición, asegurarse que el conductor esté correctamente alineado con los puntos de referencia de la mordaza y que el cierre de la pinza también sea correcto.
- Su pinza se entrega con un juego de etiquetas adhesivas. Escoja la etiqueta del idioma adecuado y pégela al dorso del aparato.

GARANTIA

Nuestra garantía se aplica, salvo estipulación contraria, durante los doce meses siguientes a la puesta a disposición del material (extracto de nuestras Condiciones Generale de Venta, comunicadas sobre demande).

PARA CURSAR PEDIDO

Pinza PAC 10 P01120070

Se entrega con una pila salina de 9 V, un juego de etiquetas en cinco idiomas para pegar al aparato, y un manual de instrucciones.

INDICE

	Page
1 Presentación	27
2 Descripción	27
3 Procedimiento de empleo	27
3.1 Puesta en marcha	28
3.2 Ajuste del cero DC	28
3.3 Medición	28
4 Características	28
4.1 Condiciones de referencia	28
4.2 Condiciones de utilización	28
4.3 Características metrológicas	29
4.4 Características mecánicas	29
4.5 Características eléctricas	29
- Límite de funcionamiento	29
- Impactos eléctricos	30
4.6 Compatibilidad electromagnética	30
5 Mantenimiento	30
5.1 Cambio de pila	30
5.2 Limpieza	30
5.3 Verificación metrológica	30
5.4 Reparación	30
6 Anexo	31

1/ PRESENTACIÓN

La pinza amperimétrica PAC 10 mide corrientes continuas o alternas, sin abrir el circuito en el que circulan. Se utiliza como accesorio de multímetro, registrador, etc.

Esta pinza mide las corrientes continuas hasta 600 A y las corrientes alternas hasta 400 A (600 pico).

Restituye la forma y la amplitud de corriente medida bajo el aspecto de una tensión imagen de corriente primaria.

El PAC 10 dispone de un calibre único 400 A (sensibilidad 1 mV/A), de un botón pulsador de puesta a cero DC, y de un indicador de alimentación correcta.

2/ DESCRIPCIÓN

Véase esquema descriptivo al final del manual de instrucciones.

- ① Ubicación del conductor durante la medida
- ② Mordazas
- ③ Protección antideslizamiento
- ④ Indicador verde de alimentación correcta
- ⑤ Conmutador deslizable marcha/pero
- ⑥ Puntos de sujeción
- ⑦ Cable solidario 1,5 m
- ⑧ Bóton pulsador de puesta a cero DC
- ⑨ Clavijas de seguridad \varnothing 4 mm

3/ PROCEDIMIENTO DE EMPLEO

3.1/ PUESTA EN MARCHA

Poner el conmutador deslizable ⑤ en la posición adecuada escala 400 A (sensibilidad 1 mV/A).

El funcionamiento correcto viene señalado por un indicador de color verde ④ que marca el buen estado de la pila.

Si no se encendiera este indicador verde al poner el aparato en marcha, o se apaga durante la utilización, será necesario entonces proceder al cambio de la pila (véase capítulo MANTENIMIENTO).

3.2/ AJUSTE DEL CERO

Asegúrese de que la mordaza ② de la pinza está bien cerrada y que no encierra ningún conductor.

Conecte la pinza al aparato de medida configurado de acuerdo con el calibre de tensión adecuado. A continuación, manipule el botón pulsador ③ hasta obtener cero DC en el aparato de medida.

3.3/ MEDICIÓN

Después de haber puesto en marcha la pinza, haberla conectado al aparato de medición con el calibre adecuado y haber reglado el cero DC (véanse los dos párrafos precedentes), cerrar el conductor que se ha de medir ① en la mordaza de la pinza ① y cerrar la pinza.

El valor medido se visualiza en el aparato asociado.

En función de la sensibilidad seleccionada en la pinza y del calibre del aparato de medición, efectúe la relación de conversión para obtener el valor de corriente.



En medición de corriente continua, asegúrese que la flecha que figura en el borde exterior de la mordaza ② corresponde al sentido de corriente circulante en el conductor (fuente ⇒ receptor).

4/ CARACTERÍSTICAS

Calibres	relación entrada/salida	extensión de medición		
		A AC ef.	A pico máx	A DC
400 A	1 mV/A	0,5...400	0,5...600	0,5...600


4.1/ CONDICIONES DE REFERENCIA

- Temperatura : 18...28°C
- Índice de humedad : 20...75% HR
- Tensión de pila : 9 V ± 0,1 V
- Campo magnético : campo terrestre continuo
- Posición del conductor : centrado sobre los puntos de referencia de la pinza
- Ausencia de campo magnético alterno externo
- Ausencia de campo eléctrico
- Medición para una corriente continua o una corriente alterna sinusoidal ≤ 65 Hz
- Impedancia del aparato de medición : ≥ 1 MΩ y ≤ 100 pF

4.2/ CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

El aparato ha de utilizarse en las siguientes condiciones para satisfacer la seguridad del usuario y los rendimientos metrológicos.

- Utilización en interior
- Altitud de funcionamiento: ≤ 2000 m
- Altitud de transporte : ≤ 12 000 m
- Condiciones ambientales : ver gráfico adjunto

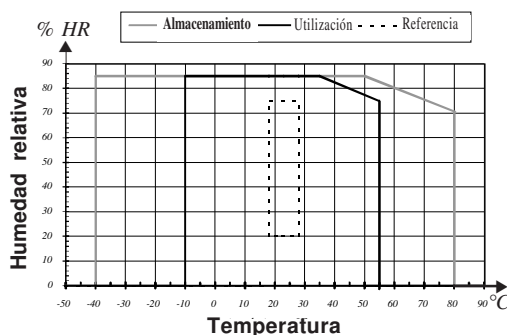

4.3/ CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Todos los errores vienen indicados en % de Vs (valor de la tensión de salida).

- Impedancia de salida : 100 Ω
- Impedancia del aparato de medida asociado $\geq 1 \text{ M}\Omega$ y $\leq 100 \text{ pF}$
- Regulación del cero : $\pm 10 \text{ A}$

■ Error intrínseco en el ámbito de referencia

Corriente primaria	0,5...100 A	100...400 A	400...600 A (sólo en continua)
Precisión	$\leq 1,5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2\%$	$\leq 2,5\%$

■ Error de fase (45...65 Hz)

Corriente primaria	10...100 A	100...400 A
Desfase	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Tiempo de ascenso de 10 a 90% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Tiempo de descenso de 90 a 10% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Ruido en salida : de DC...1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ pico-pico (ó 1 A pico-pico)
de DC...5 kHz $\leq 1,5 \text{ mV}$ pico-pico (ó 1,5 A pico-pico)
de 1 Hz...5 kHz $\leq 500 \mu\text{V rms}$ (ó 0,5 A rms)

Parámetros de influencias

- Influencia máx. de la frecuencia sobre la medición (que se ha de añadir al error en el ámbito de referencia) : de 65 a 440 Hz -2%
de 440 a 1000 Hz -5%
de 1 a 5 kHz -3 dB
- Tensión pila : $\leq 0,5 \text{ A/V}$ ■ Temperatura : $\leq 300 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ ó $0,3\%/0^\circ\text{C}$
- Humedad 10...85% HR a temperatura ambiente : $\leq 0,5\%$
- Posición de un conductor de $\varnothing 20 \text{ mm}$: (DC...440 Hz) $< 1\%$
(DC...1 kHz) $\leq 1,5\%$
(DC...2 kHz) $< 3\%$
(DC...5 kHz) $< 10\%$
- Conductor adyacente recorrido por una corriente alterna 50...60 Hz, a 23 mm de la pinza : $< 10 \text{ mA/A}$
- Influencia de un campo exterior de 400 A/m (50 Hz) sobre cable centrado : $< 1,3 \text{ A}$
- Rechazo de modo común : $> 65 \text{ dB A/V}$ de 50 a 400 Hz
- Remanencia : $< 10 \text{ mA/A}$ para una corriente DC pasando de +600 A a -600 A DC

4.4/ CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Estanqueidad : IP 30 según IEC 529
- Aprisionamiento : un cable $\varnothing 30 \text{ mm}$ (o dos cables $\varnothing 24 \text{ mm}$)
una barra de sección 50 x 10 mm
- Dimensiones pinza exclusivamente : 224 x 97 x 44 mm
- Cable solidario : 1,5 m - Peso : 440 g aprox.
- Altura de caída : 1 m sobre receptáculo duro según IEC 68-2-32
- Protección contra los golpes : 100 g según IEC 68-2-27
- Vibraciones : según IEC 68-2-6
- Protección contra los impactos : IK04 0.5 J según EN 50102

4.5/ CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Alimentación : pila 9 V (tipo 6LR61, 6LF22 o NEDA 1604)

Autonomía : alrededor de 120 horas con una pila salina

Límite de funcionamiento

En corriente continua : 3000 A permanente

En alterna : 2000 A permanente hasta 1 kHz

La corriente (AC) máxima admisible en sobrecarga a partir de 1 kHz está definida por la curva que figura en el anexo (página 51) y según la siguiente fórmula :

$$I_p \text{ máx} = \frac{1000}{F(\text{kHz})}$$

Impactos eléctricos

Aparato de doble aislamiento o aislamiento reforzado según

CEI 61010-2-032.

Entre el primario, el secundario y la parte de sujeción situada bajo la protección, tensión de resistencia dieléctrica : 7850 V DC

Tensión máxima de modo común entre el conductor sobre el que se hace la medición y tierra o la salida y tierra : 600 V para instalaciones de categoría III y grado de contaminación 2

Categoría de la instalación y grado de contaminación de acuerdo con CEI 664 et 664A

4.6/ COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

Emisión e inmunidad en medio industrial según IEC 61326-1.

5/ MANTENIMIENTO



Para el mantenimiento utilizar únicamente los recambios especificados. El fabricante no se responsabiliza por accidentes que sean consecuencia de una reparación que no haya sido efectuada por su Servicio Post-Venta o por un taller concertado.

5.1/ CAMBIO DE PILA

- Desconectar completamente la pinza del circuito que se ha de medir y del aparato de medición al que está conectada.
- Aflojar el tornillo imperdible que fija la tapa de la trampa.
- Cambiar la pila de 9 V (tipo 6LF22, 6LR61 ó NEDA 1604).
- Volver a atornillar la tapa de la trampa.

5.2/ LIMPIEZA

Mantener en perfecto estado de limpieza el punto de cierre de la boca de la pinza. La limpieza del cuerpo de la pinza puede efectuarse con la ayuda de un paño humedecido con agua jabonosa.

Se enjuaga a continuación con un paño humedecido con agua limpia.

No dejar jamás que caiga agua sobre la pinza.

5.3/ VERIFICACION METROLOGICA



Al igual que todos los instrumentos de medida o de prueba, es necesario realizar una verificación periódica.


Para las verificaciones y calibraciones de sus aparatos, diríjase a los laboratorios de metrología acreditado (relación bajo demanda).

5.4/ REPARACION

Para las reparaciones ya sean en garantía o fuera de garantía, devuelva el instrumento a su distribuidor.

6/ ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATO / ANEXO

Description, voir page 3 / Description, see page 9 / Beschreibung, siehe Seite 15 / Descrizione, vedere pag.21 / Para la descripción, véase página 27

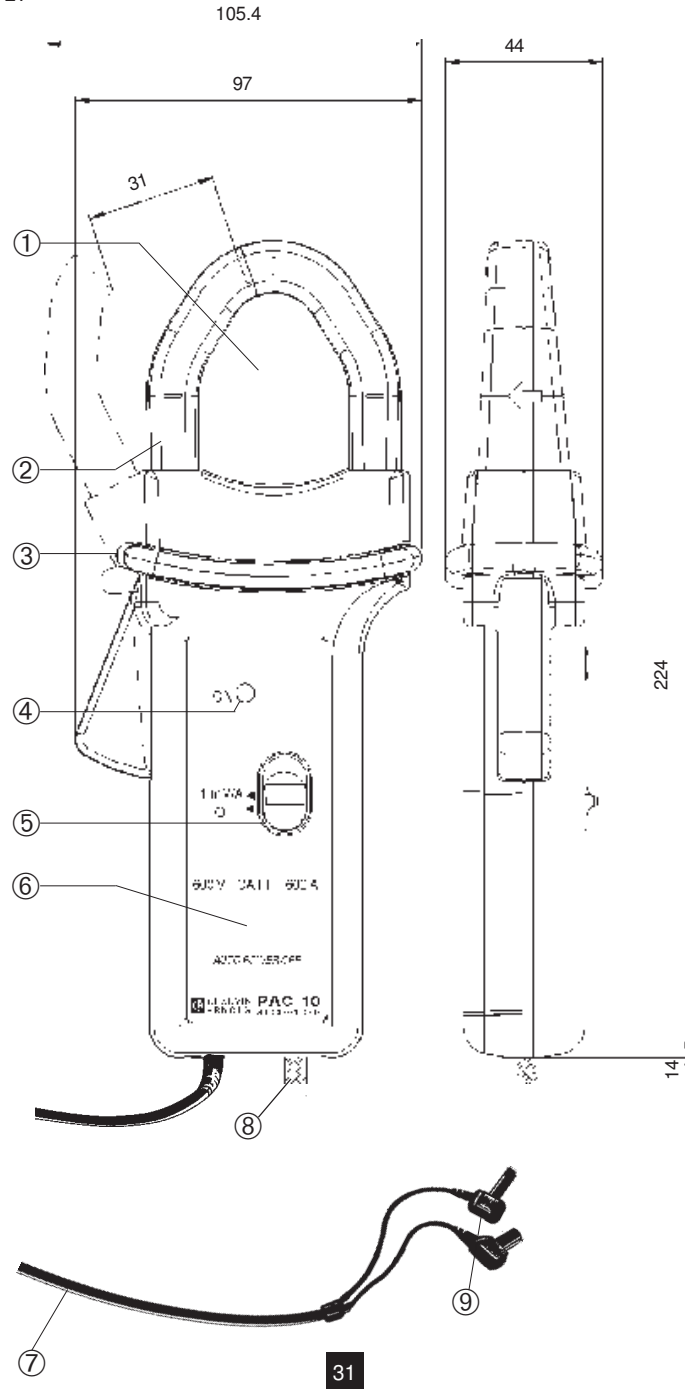



07 - 2012

code 906129355 - Ed.4

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH

Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica SA

C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1
08025 Barcelona
Tel: 93 459 08 11 - Fax: 93 459 14 43

ITALIA - Amra SpA

Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio
(MI)
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H

Slamastrasse 29/3
1230 Wien
Tel: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61

SCANDINAVIA - CA Mätssystem AB

Box 4501 - SE 18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG

Einsiedlerstraße 535 - 8810 Horgen
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd

Waldeck House - Waldeck Road
Maidenhead SL6 8BR
Tel: 01628 788 888 - Fax: 01628 628 099

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut)
LEBANON
Tel: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24

CHINA - Shanghai PuJiang Enerdis Instruments Co. Ltd

3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang De Road
200081 SHANGHAI
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE

Tél. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr

Export : Tél. : +33 1 44 85 44 86 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr